



DIGITRONIC

DIGITRONIC

Digitronic-AEB 06.08.00.16

В данной версии:

- улучшена новая автокалибровка,
- сбор значений времени бензина более быстрое,
- результат новой автокалибровки стал более точным.



Прежде чем использовать новую автокалибровку, необходимо обновить программу газового блока управления.

Для этой автокалибровки используются следующие прошивки:

MP32_ # 00568 -> для MP32

2001MP_ # 01145 -> для MP48

2001MPOBD_ # 00981 -> для MP48OBD

После обновления прошивки необходимо выполнить сброс ЭБУ, если вы не сделаете сброс ЭБУ, то новая автокалибровка не будет работать должным образом.

Кроме того, в этой версии исправлены некоторые ошибки, такие как:

- Проблема с ЭБУ 2568 после обновления до прошивки 2568D_ # 01337 - программа показывала, что в ЭБУ установлено 1334 и каждый раз, когда программное обеспечение подключается к блоку управления, появлялось сообщение «Доступно новое встроенное программное обеспечение 1137».

Теперь с последней версией прошивки 2568D_ # 01342 проблема решена.

- Проблема в ЭБУ MP48 с прошивкой 2001MP_ # 01137 - при этой прошивке в некоторых автомобилях ЭБУ терял впрыски времени бензина и автомобиль дергался.

С новой прошивкой 2001MP_ # 01145 эта проблема решена.

Предлагаем удалить прошивку 2001MP_ # 01137 из папки C: \ Documents \ MultipointInj \ Firmware